

Betroffene PriusFreunde

Stand .. 29.08.2023

Da bislang immer nur die ursprüngliche Version der Antriebswelle zu ersetzen war, d.h. 43420-47040 bzw. 43410-47040, ist dies nicht eigens erwähnt.

Priusfreund / Erstzulassung / gefahrene km bis zum ersten Auftreten / neue Antriebswelle links bzw. rechts
/// Hinweise und Kommentare

PF	EZ (mm/ jjjj)	km (ca.)	Ersatz links	Datum	Ersatz rechts	Anmerkung
ah11	08/2016	20000	43420-47050	09.09.2019	---	ersetzt bei km-Stand 40300; vermutlich neue Version (Datum)
AlexM	10/2016	65000	43420-47040	09.09.2022	---	Kostenlos im Rahmen der Relax-Garantie ersetzt. Die dabei benötigten 0,4 Liter 08886-81210 ATF ÖL WS 1L waren aber zu zahlen. In der Folge war zudem der Simmerring undicht => nochmals Relax-Garantie.
andre117	03/2016	65000	43420-47050	04.07.2019	---	neue Ausführung laut FTH
BanditDD	06/2016	32000	43420-47050	xx.06.2019	---	neue Ausführung laut FTH
BlackTower	02/2018	50000	43420-47050	13.08.2020	---	ersetzt bei km-Stand 54255; neue Ausführung laut FTH; <i>leider Totalschaden nach einem Unfall im Mrz. 2022 :-{</i>
BlackTower	02/2018	78000	---			offenbar jetzt auch die rechte AW betroffen; <i>leider Totalschaden nach einem Unfall :-{</i>
Blauprius4	02/2016	28000	43420-47040 ?	17.04.2019	43410-47040 ?	Beide Wellen getauscht;
Blauprius4	02/2016	+34000				tritt 10/2020 erneut auf!
BrianvN	05/2018	17000				BJ 11/2017
Carsten1100	10/2016		43420-47040 ?	xx.03.2019	---	2017 vom FTH abgestritten ; bei km-Stand 60000 ersetzt
cb1mr	06/2016	44000	43420-47040	?	---	
chris12	05/2017	35000	43420-47040	?	---	
Dali	xx/2016		43420-47050	12.09.2019	---	vermutlich neue Version (Datum)
dave	xx/2015	85000				10/2022 festgestellt (01/2019 gebraucht gekauft)
dominus58	05/2017	59000				links
doubleU	06/2016	50000				
Ecodriver	05/2016		43420-47050	05.05.2020	---	in Zusatzgarantiephase, d.h. in CH: ... ; neue Ausführung laut FTH
ElektrischesGefühl	06/2017	18000	43420-47050	13.08.2019	---	ersetzt bei km-Stand 36000; neue Ausführung laut FTH
ElektrischesGefühl	06/2017	36000	---	03.07.2020	43410-47050 ?	ersetzt bei km-Stand 48000; neue Ausführung laut FTH

ElektrischesGefühl	06/2017	+50500 +32500							tritt 07/2022 erneut auf (links?, rechts? beide?); obwohl laut FTH redesignte Ausführungen
Groschi	07/2016		43420-47050	19.06.2019	---				vermutlich neue Version (Datum)
gshybrid	11/2017	10000							
hyperdrive		60000	43420-47040	?	---				
imFabi	03/2016	s. Anm.	43420-47050	12.09.2020	---				beim Kauf mit 74000 km bereits festzustellen; dank Zusatzgarantie ersetzt bei km-Stand 92000; sicher die neue Version (Datum)
imFabi	03/2016	+28000 120000							tritt 07/2022 erneut auf (links? oder rechts?)
Jesch	02/2016	34000	neu gefettet	xx.08.2019	---				nur Fett ausgewechselt ; s.a. nächste Tabelle
Jorin	04/2016	32000	43420-47040	12.01.2018	---				bei km-Stand 39000 ersetzt
Jorin	04/2016	+15000	43420-47050	xx.05.2019	---				trat erneut auf, mit der redesignten Version aber seit 46000 km nicht mehr (Stand Feb. 2021)
Jorin	04/2016	108000	---						tritt 12/2021 auch rechts auf (vom Autohaus wurde die nie gewechselte rechte Antriebswelle als Ursache identifiziert)
Kaffetasse	10/2016	50000							
Kanzeron	09/2016	100000							noch mit Gebrauchtwagengarantie
KeinMucks74	05/2016	25000	43420-47040	01.11.2018	---				ersetzt bei km-Stand 42000; s.a. nächste Tabelle
kroebje	07/2016	20000	----	----	----				li. klickert (nicht bei Kälte), re. klickert nicht; lt. FTH mehrfach "ohne Befund" (Vorführeffekt); von meiner Seite keine weiteren Aktionen geplant (Resignation)
lighthouse	07/2016	29000	43420-47050	01.09.2020	---				laut FTH handele es sich um einen Schönheitsfehler, der bislang noch nicht sicherheitsrelevant hervorgetreten sei ; dank Gebrauchtwagengarantie aber doch ersetzt bei km-Stand 31000; neue Ausführung laut FTH
Lipper	12/2018	13000							
Lupolino	11/2017	25000							
Malte	10/2016	45000	43420-47050	xx.09.2019	---				ersetzt bei km-Stand 98000km; vermutlich neue Version (Datum); FTH 1: nach Probefahrt: ... stell einfach das Radio lauter, dann hörst Du das nicht mehr ; FTH 2: ohne Probefahrt: ... das Problem ist bekannt, da gibt es eine Serviceanweisung von Toyota D. Tauschen wir natürlich sofort aus
Mannigfalter	04/2016	10000	43420-47050	10.12.2019	---				05/2018 gebraucht gekauft; vermutlich neue Version (Datum)
marratj	11/2016	54000	43420-47050	13.08.2020	---				festgestellt kurz nach Kauf des Fz; sicher die neue Version (Datum)

marratj	11/2016	61000	---				die rechte AW ist nun auch sporadisch zu hören; bestätigt 2021 bei km-Stand 71000
MrBurns_P4	09/2016	45000	43420-47050	28.06.2019	---		Austausch zunächst Ende 2018 abgelehnt - das sei Stand der Technik ; ersetzt bei km-Stand 60000; neue Ausführung laut FTH
muni81245	08/2016	31000					
Niederrheiner	01/2017	35000	43420-47040	29.08.2018	---		ersetzt bei km-Stand 51630 (inkl. Ersatz des linken Radlagers); s.a. nächste Tabelle; alte Version (Datum)
Ostfrieze	01/2017	50000					Sep. 2021: FTH sagt, er kenne das Problem nicht, es gäbe keinen Fall und zudem seien "Geräusche" kein Anlass, tätig zu werden
Payerne	04/2016	20000	43420-47050	19.08.2023	---		bei km-Stand 129600 wurde die linke AW im Rahmen der Relax-Garantie gewechselt ; seit km-Stand 65000 war/ist sporadisch auch die rechte Antriebswelle zu hören(?)
Philipp94	02/2016	27700	43420-47050	22.07.2020	43410-47050		erster FTH hört nichts ; ein zweiter ersetzt bei km-Stand 46500 beide Wellen ; neue Ausführungen laut FTH
Philipp94	02/2016	+32000					tritt inzwischen erneut auf obwohl laut FTH redesignte AW
Pipo123	03/2016	65000	43420-47050	xx.12.2022	---		FTH streitet ein Problem ab und das TSB gelte ohnehin nur in D, nicht in A ; erst nach vielen Wochen Verhandlungen mit Toyota-A unter Verweis auf den ersten Fall und CP-00165T-TME erfolgt der Austausch im Rahmen der Relax-Garantie (bei km-Stand 75000)
Pipo123	03/2016	+10000					tritt inzwischen erneut auf; kein Austausch mehr geplant
PitsPrius	02/2016	?	43420-47050	28.02.2020	---		ersetzt bei km-Stand 45000 inkl. FTH-Zugabe: Getriebeölwechsel; sicher die neue Version (Datum)
Priuschris	05/2016	11000					FTH hört nichts; zwei weitere behaupteten, es sei Stand der Technik (2017). Verkauft 10/2017
priusnovice	xx/2017	32000					Geräusch trat zuerst nur sporadisch bei großer Hitze auf; inzwischen weitere 60000km ohne Reparatur gefahren; ist situationsabhängig lauter oder leiser oder nicht zu hören
Roadrunner38124	05/2016						10/2018 bei km-Stand 60000 reklamiert
rstl	06/2016	25000					

rufal	04/2016	18000				Tausch sowohl vom FTH als auch von Toyota D abgelehnt; Verkauft mit km-Stand 50.000
Ruzzi	07/2016	20000	43420-47050	xx.09.2019	---	neue Ausführung laut FTH
Shaitera	01/2016	17000				
SchaunWirMal	10/2016	38000	43420-47050	30.01.2020	---	bei km-Stand 56000 ersetzt
sibbos	04/2016					rechte Antriebswelle!
Siedleri			43420-47040 ?	xx.01.2019	43410-47040 ?	erst bei km-Stand ~80000 ersetzt; beide Wellen getauscht
straubi	05/2016	30000	43420-47040	xx.12.2018	43410-47040 ?	erst bei km-Stand 90000 ersetzt; evtl. auf beiden Seiten; alte Version laut FTH
straubi	05/2016	+22000				tritt 07/2019 erneut auf!
Tay	03/2017	?	43420-47050	28.03.2023	---	ersetzt bei km-Stand 85000km im Rahmen der Relax-Garantie aber erst nach 2 Jahren vergeblichen Reklamationen
TheP	01/2016	21000	43420-47050	xx.08.2019	---	noch weitere 55000km mit alter Welle gefahren; neue Ausführung laut FTH
thistle75	01/2017	45000				FTH lehnt 12/2019 den Austausch so kurz vor Ablauf der 3-jährigen Garantie ab; statt dessen soll lediglich das Fett beider Wellen ausgetauscht werden , obwohl sie dazu auch ausgebaut werden müssen
Tiezy	06/2016	28000	43420-47040	xx.10.2017	---	alte Version (Datum)
TomCal	02/2017	20000	43420-47050	xx.10.2019	---	vermutlich neue Version (Datum)
trus7y	09/2016	15000				bereits weitere 90000km mit alter Welle gefahren; <i>kein Austausch geplant</i> aber das Problem besteht weiterhin und inzwischen ist die Garantie abgelaufen
urs	08/2016	30000	43420-47040	?	---	auch davor schon selten aufgetreten; bei km-Stand 47000 ersetzt; alte Version (Datum)
urs	08/2016	+35000				tritt 10/2018 erneut auf! 02/2019 Wechsel zu RAV4 wegen Bodenfreiheit
Waldkatze	10/2016	26400	43420-47050	28.08.2019	---	anfangs nur sporadisch; neue Ausführung laut FTH
zwoberta	07/2016	15000				